




Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.

## Ekspertiz Bilgileri

Rapor No	1800100
Paket Adı	RS Baz Paket
Paket Tutarı	9000 TL
Rapor Çıktı Tarihi	13.02.2024 15:40:50
Rapor Başlangıç Zamanı	13.02.2024 14:22:21
Rapor Bitiş Zamanı	13.02.2024 14:22:21
Test Başlangıç Km	255941

## Bayi Bilgileri

Bayi No	184191
Unvan	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
Telefon	
TSE Numarası	
Danışman	DE*** AL*****

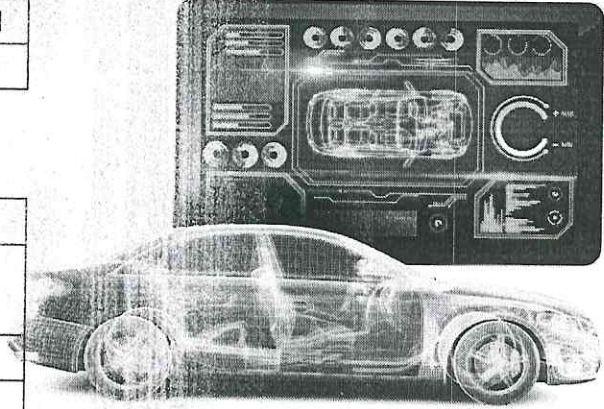

## Araç Bilgileri

Model Kodu	
Marka	RENAULT
Model	MEGANE
Vites Tipi	Yarı Otomatik
Yakıt Türü	DİZEL
Plaka No	41YP953
Model Yılı	2016
Motor Numarası	K9KG657R000315
Şasi Numarası	VF1RFB00755933744

## Alınan Bilgiler


## Alıcı Bilgileri

## Satıcı/Aracı

## Bayi Bilgileri

Adı Soyadı	EF*****	EF*****	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
TC / Vergi No	11*****	11*****	184191
Cep Telefonu	(5*****)	(5*****)	
E-Posta	fa*****	fa*****	
Adres	ka****	ka****	-
İmza			

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4

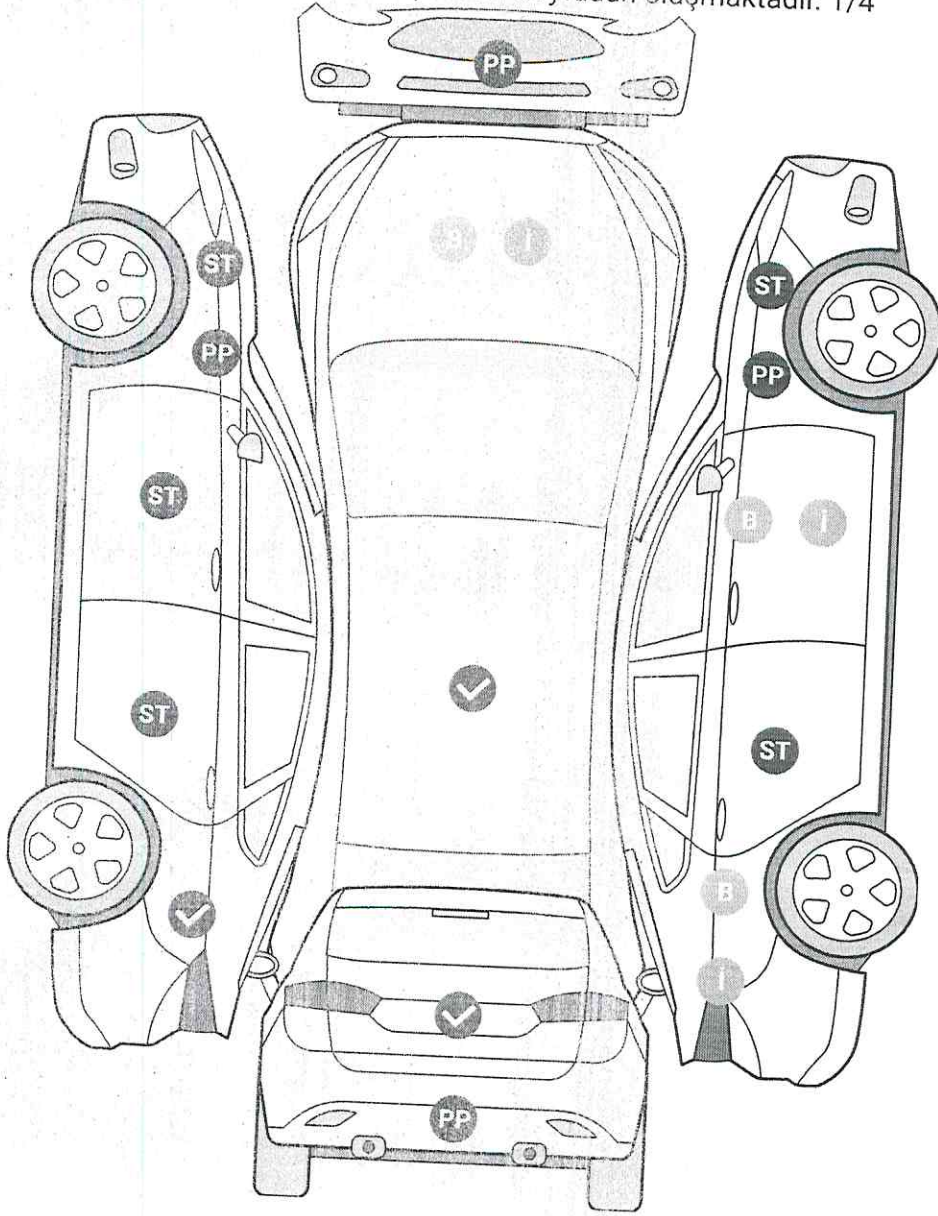

#### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	Ⓛ Boyalı	ⓁB Lokal Boyalı	Ⓜ Göçük
○ Kaplama	ⓁD Değişmiş	○ Çizik	ⓂPP Plastik Parça
Ⓜ Sök Tak	ⓁI İşlemlenmiş	Ⓜ Y Yok	ⓂÇ Çatlak
ⓂT Taş İzi Mevcut	ⓂDM Deforme Mevcut	ⓂYM Yıpranma Mevcut	ⓂY Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	Y Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	

### Usta Görüşü

Aracın muhtelif yerlerinde Çizik mi mevcuttur. Sök tak parçalarda Diğer ekspertizlerde %50 değişen olarak Kabul edilebilir. Mekanik\* Intercooler hortumlarında yağlanma mevcut\* Turboda üfleme mevcut Egzoz borusunda korozyon mevcut\*. Motor\* Üst kürbürtör kapagı kısmı yağlanma mevcut\* Ön panel sök tak\* Turboda yağlanma mevcut\* arka tampon ezik çizikler mevcut. Sağ arka stop su almış. lastiklerde yıpranma var. Ön tampon ezik Çizik boyası kalkmış ve kırık var. sağ aynada sürtmeden dolayı çizik var.

### Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	BO Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Kaplama	D Değişmiş	C Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	I İşlemler	Y Yok	Ç Çatlak
Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	M Yırtık Mevcut

# MOTOR KONTROL SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Soğutma Suyu Durumu	<input checked="" type="radio"/> İyi	
Klima Kompresörü Genel Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Klima Boruları	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Fren Hidroliği Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Intercooler Genel Durumu	<input checked="" type="radio"/> Yağ Kaçağı Mevcut	
Turbo Yağ Sızdırmazlığı	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Turbo Boruları Genel Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Sol Kule Bilyaları	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Sağ Kule Bilyaları	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Sarj ve Marş Dinamosu Rulman Ses Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu	<input checked="" type="radio"/> Terleme Mevcut	
Emme Manifoltu Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Egzoz Manifoltunda Gaz Kaçağı Var Mı?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlığı	<input checked="" type="radio"/> İyi	
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut Mu?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Mevcut Mu ?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Motor Piston Kompresör Testi Gerekli Mi ?	<input checked="" type="radio"/> Evet	
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Araçta Acil Servis Bakımı Gerekli Mi?	<input checked="" type="radio"/> Acil Servis Müdahale Gereklidir	

## Usta Görüşü

Ön camda çatlak var. Ön cam değişen. Sağ arka arka arka Çamurluk kaynak işlem mevcut.


Rapor No: 1800100 | Plaka: 41YP953  
Şasi No: VF1RFB00755933744

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?

Evet

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	<input type="radio"/> D Değişmiş	
Ön Kaput	<input type="radio"/> B Boyalı	
Ön Panel	<input type="radio"/> D Değişmiş	
Ön Panjur	<input checked="" type="radio"/> PP Plastik Parça	

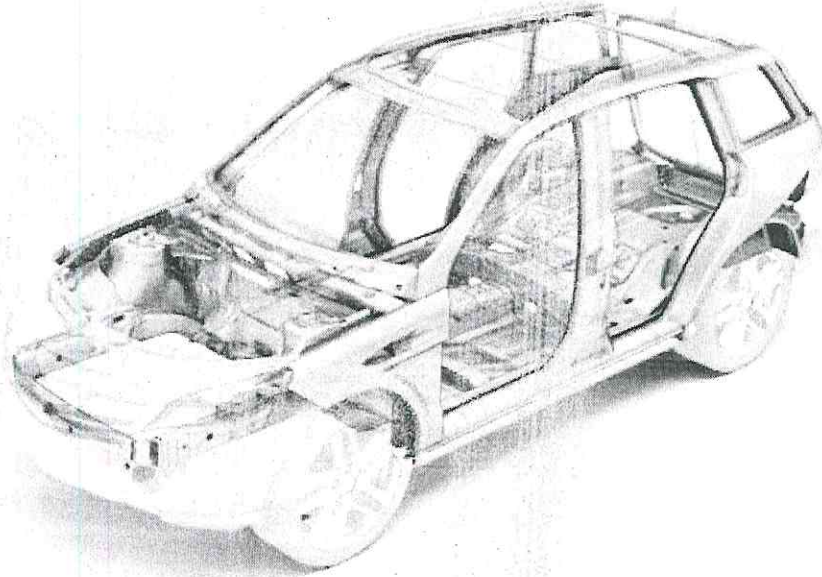

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	<input checked="" type="radio"/> PP Plastik Parça	
Sağ Ön - Çamurluk	<input checked="" type="radio"/> ST Sök Tak	
Sağ Ön - İç Direk	<input checked="" type="radio"/> Orijinal	

#### Tespit Açıklamaları

<input checked="" type="radio"/> Orijinal	<input type="radio"/> B Boyalı	<input type="radio"/> LB Lokal Boyalı	<input type="radio"/> G Göçük
<input type="radio"/> Kaplama	<input type="radio"/> D Değişmiş	<input type="radio"/> Ç Çizik	<input type="radio"/> PP Plastik Parça
<input checked="" type="radio"/> ST Sök Tak	<input type="radio"/> I İşlemler	<input type="radio"/> Y Yok	<input type="radio"/> Ç Çatlak
<input type="radio"/> TI Taş İzi Mevcut	<input type="radio"/> DM Deforme Mevcut	<input type="radio"/> YM Yıpranma Mevcut	<input type="radio"/> Y Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

KAPORTA BOYA TEST SONUÇLARI

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	Boyalı	
Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	YM Yıpranma Mevcut	
Sağ Marşpiyel	Boyalı	
Sağ Arka - Çamurluk	Boyalı	kaynak işlem
Sağ Arka - Kapı	ST Sök Tak	
Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	✓ Orijinal	
Arka Cam	✓ Orijinal	
Arka Tampon	PP Plastik Parça	
Arka Bagaj	✓ Orijinal	
Arka İç Panel	✓ Orijinal	
Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	✓ Orijinal	
Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	ST Sök Tak	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	✓ Orijinal	
Sol Marşpiyel	Boyalı	
Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	ST Sök Tak	
Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	ST Sök Tak	
Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	


Rapor No: 1800100 | Plaka: 41YP953  
Şasi No: VF1RFB00755933744

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Kaplama	D Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	İ İşlemler	Y Yok	Ç Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	VI Yırtık Mevcut

# MOTOR KONTROL SONUÇLARI


Parça Adı	Tespit	Açıklama
Akü %	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Antifiriz	<input checked="" type="radio"/> İyi	
Motor Yağı Seviyesi	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	<input checked="" type="radio"/> Sesli Çalışma Mevcut	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Motor Koruyucu Kapağı	<input checked="" type="radio"/> Orta	

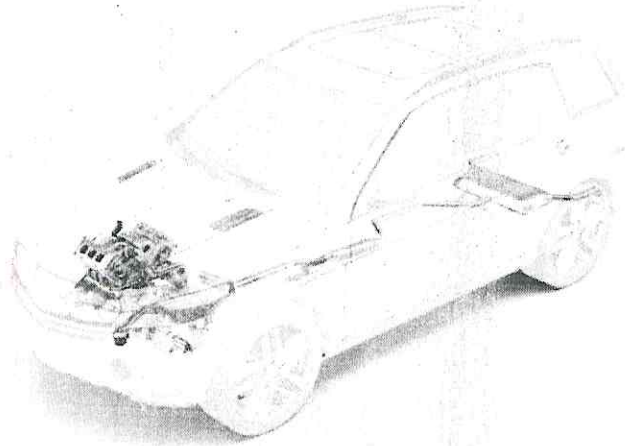

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	<input checked="" type="radio"/> Hayır	
Radyatör Genel Durumu	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Soğutma Fanları	<input checked="" type="radio"/> Orta	
Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmazlık	<input checked="" type="radio"/> Orta	

Rapor No: 1800100 | Plaka: 41YP953  
Şasi No: VF1RFB00755933744

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	Y Yok	
Ön Fren Diskleri	✓ İyi	
Ön Fren Balataları	⊘ Orta	
Arka Fren Diskleri	✓ İyi	
Arka Fren Balataları	⊘ Orta	
El Freni	⊘ Orta	

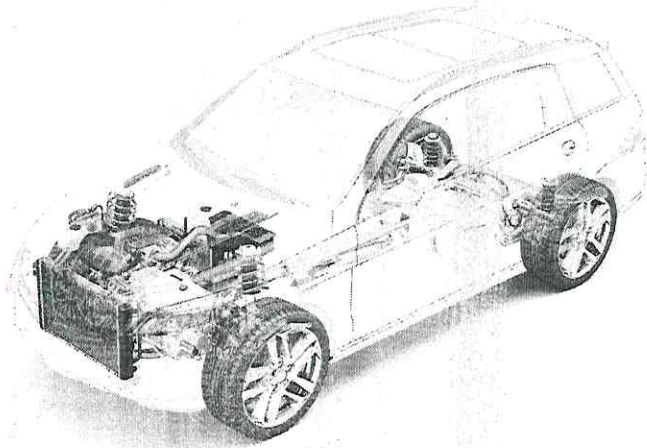

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	⊘ Orta	
Sol Ön Amortisör	⊘ Orta	
Sağ Ön Amortisör	⊘ Orta	
Arka Sol Amortisör	⊘ Orta	
Arka Sağ Amortisör	⊘ Orta	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	⊘ Orta	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	⊘ Orta	
Sol Ön Salıncak Fişegi	⊘ Orta	
Sağ Ön Salıncak Fişegi	⊘ Orta	
Motor Muhafaza	✓ İyi	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Terleme Mevcut	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	⊘ Orta	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	⊘ Orta	



# MEKANİK KONTROL SONUÇLAR

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	Orta	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	Orta	
Taban Plastik Bakalitleri	Orta	
Ön Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arka Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmazlık	Orta	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	Orta	
Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel	Orta	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta	
Salıncak Burç- Fişekleri	Orta	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	Orta	
Yakıt Deposu	İyi	
Yakıt Hortumları	İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Turbo Alt Kontrolü	Orta	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	Orta	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	Orta	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	Orta	

Rapor No: 1800100 | Plaka: 41YP953  
Şasi No: VF1RFB00755933744

## Usta Görüşü

13.02.2024

Araç: Renault Megane-IV 1.5 Blue-dCi  
Motor kodu: K9K-872 (K9K-U8)  
Üretim yılı: 18-  
Kilometre durumu: 255941  
Lisans numarası: 41YP953  
VIN: VF1RFB00755933744 (kumanda ünitesinden okunan)  
Test edilmiş: 13.02.2024 14:34:35 / Standard

### Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
<b>OBD</b>	<b>OBD</b>	<b>0</b>
<b>Motor</b>	<b>Motor Dizel OBD</b>	<b>0</b>
<b>ABS</b>	<b>ABS/ESP (CAN)</b>	<b>3</b>

Hata kodu DTC C12600:  
Direksiyon açısı sensörü  
▶HATALI SINYAL

Hata kodu DTC C10100:  
Şanzıman kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
▶BOZUK İLETİŞİM

Hata kodu DTC C10000:  
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı  
▶BOZUK İLETİŞİM

<b>Hava yastığı</b>	<b>Hava yastığı (CAN)</b>	<b>1</b>
---------------------	---------------------------	----------

Hata kodu DTC 80D229:  
Hava yastığı kontrol lambası  
▶ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

<b>A/C sistemi</b>	<b>Klima CAN</b>	<b>0</b>
--------------------	------------------	----------

<b>Konfor</b>	<b>UCH CAN</b>	<b>6</b>
---------------	----------------	----------

Hata kodu DTC 950A15:  
SÜRÜCÜ TARAFI KOLTUK KONUM SENSÖRÜ  
▶Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95D608:  
LIN-Bus  
▶HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 5A607B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

Vakum sensörü  
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A727A:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1  
►Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A737A:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2  
►Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A747A:  
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3  
►Çok düşük lastik basıncı.

### Konfor

UPC

CAN

3

Hata kodu DTC A0CB13:  
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI  
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923113:  
GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI  
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC A0D015:  
KISA FAR SOL  
►ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

### Konfor

Park asistanı

CAN

0

### Konfor

Gösterge panosu

CAN

0

Direksiyon  
Ses/Video  
Ses/Video

Servo direksiyon CAN  
Multimedya arayüzü CAN  
Radyo/navigasyon OBD

0

0

0