




Bu raporu dijital olarak almak için QR kodu tarayınız.

Rapor No	1799980
Paket Adı	RS Baz Paket
Paket Tutarı	000 TL
Rapor Çıktı Tarihi	13.02.2024 15:49:52
Rapor Başlangıç Zamanı	13.02.2024 13:06:59
Rapor Bitiş Zamanı	13.02.2024 13:06:59
Test Başlangıç Km	259113


Bayi Bilgileri	
Bayi No	184191
Unvan	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
Telefon	
TSE Numarası	
Danışman	DE*** AL*****

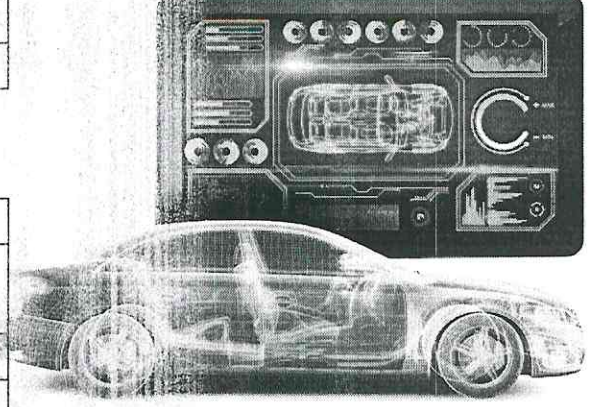

Araç Bilgileri	
Model Kodu	
Marka	RENAULT
Model	MEGANE
Vites Tipi	Yarı Otomatik
Yakıt Türü	DİZEL
Plaka No	41YP954
Model Yılı	2016
Motor Numarası	K9KG657R007403
Şasi Numarası	VF1RFB00857094806

Kimlik Bilgileri	Alıcı Bilgileri	Satıcı/Vekil	Bayi Bilgileri
Adı Soyadı	EF*****	EF*****	RS OTO EKSPERTİZ İSTANBUL- KARTAL
TC / Vergi No	11*****	11*****	184191
Cep Telefonu	(5*****)	(5*****)	
E-Posta	-	fa*****	
Adres	ka****	ka****	-
İmza			

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 1/4

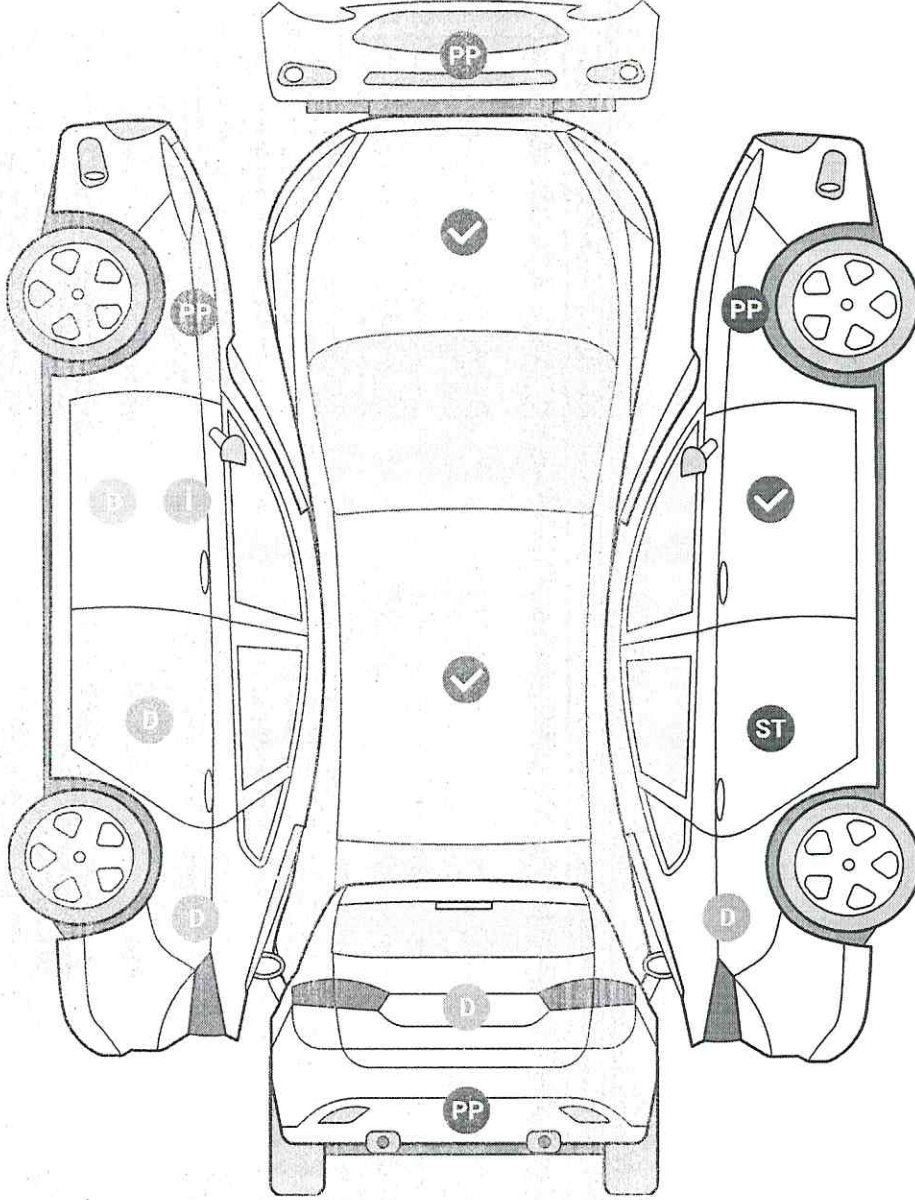

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	Ⓡ Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Ⓡ Kaplama	Ⓡ Değişmiş	Ç Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	I İşlemlili	Y Yok	Ç Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	Y Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 4/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sol Ön-Şasi	✓ Orijinal	
Sol Ön-Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sunroof	Y Yok	
Tavan Sacı	✓ Orijinal	

Usta Görüşü

41yp954 Araca kirli halde bakıldı. Aracın muhtelif yerlerinde çizikler mevcut. Sağ arka tekerde vida var. Travers ayak plastik tapaları deforme ve yırtık. Mekanik* arka koruma paneli sağ ucu hasarlı* Egzoz borusu korozyon Motor üst kapak kısmı yağlanma mevcut* Turboda üfleme mevcut Şanzıman keçesi kısmı yağlanma* Direksiyon Mafsalı kısmı yağlanma mevcut.

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	BO Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Kaplama	B Değişmiş	E Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	I İşlemlili	Y Yok	Ç Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	M Yırtık Mevcut

Ses/Video

Radio/navigasyon OBD

6

Hata kodu DTC 932A13:
USB portu
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 932C13:
Telematik kumanda ünitesine USB bağlantısı
►HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 93E58F:
USB portu
►USB arabirimi hatalı.

Hata kodu DTC 934149:
ECU
►YANLIŞ KONFIGÜRASYON

Hata kodu DTC 935649:
ECU
►Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Telematik CAN

1

Hata kodu DTC 93D98F:
USB portu
►Fonksiyon hatalıdır.

Vakum sensörü
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8368:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A727A:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1
►Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A737A:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2
►Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A747A:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3
►Çok düşük lastik basıncı.

Hata kodu DTC 5A757A:
LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4
►Çok düşük lastik basıncı.

Konfor

UPC

CAN

1

Hata kodu DTC 9C1283:
ARKA SÜRÜŞ YÜKSEKLİĞİ SENSÖRÜ
►SİNYAL HATALI VEYA EKSİK

Konfor

Gösterge panosu CAN

2

Hata kodu DTC C11187:
Sigorta ve anahtarlama ünitelerine CAN-Bus/bağlantı
►HATALI SİNYAL

Hata kodu DTC C14087:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
►BOZUK İLETİŞİM

Konfor

Sürücü koltuğu kumanda ünitesi CAN

0

**Direksiyon
Ses/Video**

**Servo direksiyon CAN
Multimedya arayüzü CAN**

0

1

Hata kodu DTC 930386:
Radyo Bus
►HATALI İLETİŞİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

13.02.2024

Araç: Renault Megane-IV 1.5 Blue-dCi
Motor kodu: K9K-872 (K9K-U8)
Üretim yılı: 18-
Kilometre durumu: 259113
Lisans numarası: 41yp954
VIN: VF1RFB00857094806 (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 13.02.2024 13:20:45 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu	Sistem	Hata
OBD	OBD	0
Motor	Motor Dizel OBD	1

Hata kodu DTC 0226F1:
Gaz pedalı sensörü
►Fonksiyon hatalıdır.

ABS	ABS/ESP (CAN)	0
ABS	Park freni CAN	2

Hata kodu DTC 516C64:
EL FREİNİN AKTİVASYON VE AYIRMA SVİCİ
►HATALI FONKSİYON/SİNYALI

Hata kodu DTC C14086:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
►BOZUK İLETİŞİM

A/C sistemi	Klima CAN	0
Konfor	UCH CAN	9


Hata kodu DTC 95D608:
LIN-Bus
►HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 95D708:
Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi ve temassız yukarı açılır arka kapı açıcı arasında CAN-Bus/veri kablosu
►HATALI İLETİŞİM!

Hata kodu DTC 95D208:
Yağmur/işık sensörü
►Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A607B:

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Akü %	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Antifiriz	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Motor Yağı Seviyesi	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Triger Kayışı - Zinciri Ses Durumu	<input type="checkbox"/> Sesli Çalışma Mevcut	
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	<input type="checkbox"/> Sesli Çalışma Mevcut	
Motor Koruyucu Kapağı	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	

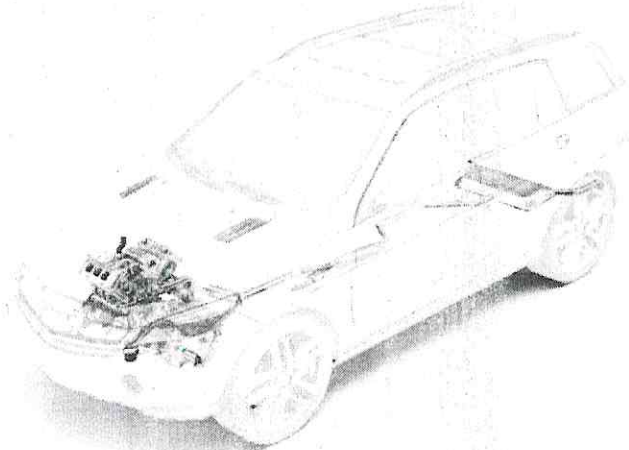

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı	<input type="checkbox"/> Terleme Mevcut	
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Motor Suyunda Yağ Var Mı ?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motor Yağında Soğutma Suyu Var Mı?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motorda Üfleme Mevcut Mu?	<input checked="" type="checkbox"/> Hayır	
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut Mu?	<input type="checkbox"/> Evet	
Radyatör Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Soğutma Fanları	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Soğutma Suyu Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Klima Kompresörü Genel Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Klima Boruları	<input checked="" type="checkbox"/> İyi	
Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
Fren Hidroliği Durumu	<input checked="" type="checkbox"/> Orta	
İntercooler Genel Durumu	<input type="checkbox"/> Terleme Mevcut	


MOTOR KONTROL SONUÇLARI

Rapor No: 1799980 | Plaka: 41YP954
Şasi No: VF1RFB00857094806

Parça Adı	Tespit	Acıklama
-----------	--------	----------

Usta Görüşü

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Airmatik	☐ Yok	
Ön Fren Diskleri	☑ Orta	
Ön Fren Balataları	☑ Orta	
Arka Fren Diskleri	☑ Orta	
Arka Fren Balataları	☑ Orta	
El Freni	☑ Elektrikli	

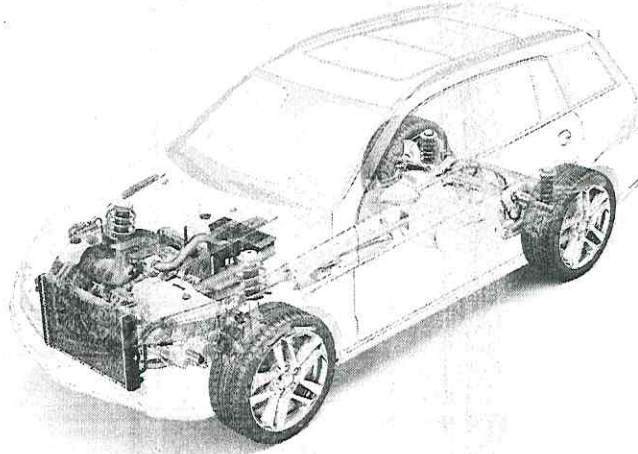

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Fren Hortumları Durumu	☑ Orta	
Sol Ön Amortisör	☑ Orta	
Sağ Ön Amortisör	☑ Orta	
Arka Sol Amortisör	☑ Orta	
Arka Sağ Amortisör	☑ Orta	
Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	☑ Orta	
Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı	☑ Orta	
Sol Ön Salıncak Fişeği	☑ İyi	
Sağ Ön Salıncak Fişeği	☑ İyi	
Motor Muhafaza	☑ İyi	
Motor Karteri Yağ Sızdırmazlığı	☑ Orta	
Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	☐ Terleme Mevcut	
Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı	☑ Orta	
Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	☑ Orta	

MEKANİK KONTROL SONUÇLARI

Bu evrak tek nüsha olarak gümrük, yalıtım, baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopisi alınan raporlar geçerli değildir. RS Oto Ekspertiz Raporu basarını dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799980 | Plaka: 41YP954
Şasi No: VF1RFB00857094806

19/12/20



Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı	Orta	
Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Sağ Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü	Orta	
Taban Plastik Bakalitleri	Kırık	
Ön Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arka Aks ve Aks Körükleri	Orta	
Arazi Şaftı Genel Durumu	Yok	
Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmazlığı	Yok	
Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık	Orta	
Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz	Orta	
Yağ Sızdırmalık Ön Diferansiyel	Orta	
Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Motor ve Şanzıman Alt Takozları	Orta	
Salıncak Burç- Fişekleri	Orta	
Torsiyon Burç- Denge Kolları	Orta	
Yakıt Deposu	İyi	
Yakıt Hortumları	İyi	
Yağ Soğutucusu ve Yağ Sızdırmazlığı	Orta	
Turbo Alt Kontrolü	Orta	
Egzoz Borusu ve Susturucu Genel Durumu	Orta	
Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı	Terleme Mevcut	
Debriyaj Balata ve Kavrama Sistemi Durumu	İyi	
Araca Rot-Balans Ayarı yada Kontrolü Gerekli Mi?	Evet	

Usta Görüşü

Bu evrak tek nüsha olarak gürmüs, yaldızlı baskı ile hazırlanmış olup fotokopi ile çoğaltılamaz.
 Fotokopisi alınan raporlar geçersizdir. RS Oto Ekspertiz Raporu basımı dışındaki amaçlar ile kullanılamaz.

Rapor No: 1799980 | Plaka: 41YP954
 Şasi No: VF1RFB00857094806

19/11/19



İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 3/4

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Sağ Ön - Kapı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Kule	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Podye Sacı	✓ Orijinal	
Sağ Ön - Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Orta İç Direk	✓ Orijinal	lokal boyalar mevcut
Kapı Fitol Lastikleri ve Kapı Gergileri	YM Yıpranma Mevcut	
Sağ Marşpiyel	B Boyalı	
Sağ Arka - Çamurluk	D Değişmiş	
Sağ Arka - Kapı	ST Sök Tak	
Sağ Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sağ Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	B Boyalı	
Arka Cam	✓ Orijinal	
Arka Tampon	PP Plastik Parça	
Arka Bagaj	D Değişmiş	
Arka İç Panel	✓ Orijinal	
Arka Havuz İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka Şasi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Çamurluk	D Değişmiş	
Sol Arka Kapı İçi	✓ Orijinal	
Sol Arka - Kapı	D Değişmiş	
Sol Frangart (Sol Üst Direk)	LB Lokal Boyalı	
Sol Marşpiyel	B Boyalı	
Sol Orta İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Kapı	B Boyalı	
Sol Ön - İç Direk	✓ Orijinal	
Sol Ön - Çamurluk	PP Plastik Parça	
Sol Ön - Kule	✓ Orijinal	


Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	B Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
Kaplama	D Değişmiş	C Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	L İşlemler	Y Yok	Ç Çatlak
TI Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut

İşbu Kaporta boya ekspertiz 4 sayfadan oluşmaktadır. 2/4

Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı? Evet

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Cam	✓ Orijinal	
Ön Kaput	✓ Orijinal	
Ön Panel	⊖ Çizik	
Ön Panjur	⊖ Çizik	

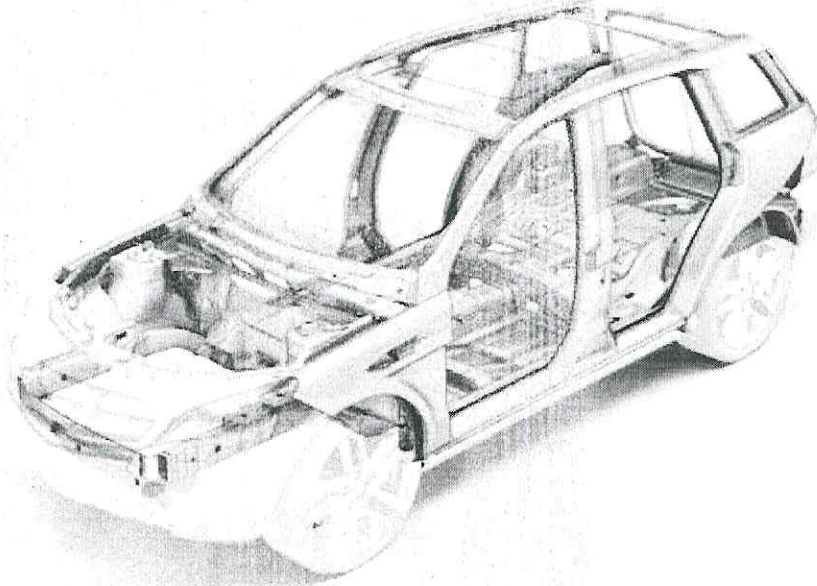

Parça Adı	Tespit	Açıklama
Ön Tampon	PP Plastik Parça	
Sağ Ön - Çamurluk	PP Plastik Parça	
Sağ Ön - İç Direk	✓ Orijinal	

Tespit Açıklamaları

✓ Orijinal	⊖ Boyalı	LB Lokal Boyalı	G Göçük
⊖ Kaplama	⊖ Değişmiş	⊖ Çizik	PP Plastik Parça
ST Sök Tak	⊖ İşlemli	Y Yok	Ç Çatlak
⊖ Taş İzi Mevcut	DM Deforme Mevcut	YM Yıpranma Mevcut	YI Yırtık Mevcut